

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НК ИП.408271.100 РЭ

# МИП-25Р



ПРЕСС ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ  
МОБИЛЬНЫЙ



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**ИНТЕРПРИБОР**

# СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ .....	3
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	4
3 СОСТАВ ПРИБОРА.....	5
4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА.....	5
4.1 Принцип работы .....	5
4.2 Устройство.....	7
4.3 Клавиатура .....	9
4.4 Система меню прибора .....	10
4.5 Команда быстрой проверки коэффициентов .....	14
4.6 Режим измерений .....	14
4.7 Память результатов .....	15
5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	16
6 ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	17
6.1 Подготовка прибора к измерению .....	17
6.2 Подготовка к работе и включение .....	17
6.3 Установка параметров .....	17
6.4 Подготовка образцов .....	18
6.5 Проведение измерений .....	18
6.6 Завершение измерений.....	20
6.7 Вывод результатов на компьютер .....	21
7 ПОВЕРКА ПРИБОРА .....	21
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	21
9 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ.....	22
10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.....	22
11 УТИЛИЗАЦИЯ.....	23
12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	23
13 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.....	24
14 КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	25
15 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ .....	25
16 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	25
17 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ.....	26
18 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ А Программа связи прибора МИП с компьютером ...	28

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, конструкцией и принципом работы пресса испытательного мобильного МИП с целью правильной его эксплуатации.

Прессы выпускаются в различных модификациях, отличающихся конструктивным исполнением и диапазоном измерения нагрузки. Данное руководство предназначено для ознакомления со следующими модификациями:

- МИП-25Р с диапазоном измерения от 50 до 250 кН и ручным приводом нагружения;
- МИП-50Р с диапазоном измерения от 50 до 500 кН и ручным приводом нагружения.

К эксплуатации прибора допускаются специалисты, имеющие необходимую квалификацию, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1 Пресс испытательный мобильный МИП (далее – прибор) предназначен для измерения значений силы при проведении механических испытаний на сжатие контрольных образцов-кубов и кернов (цилиндров) из бетона по ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570, горных пород по ГОСТ 21153.2 и ГОСТ 26447, других строительных материалов.

1.2 С использованием дополнительных приспособлений прибор позволяет проводить испытания по определению прочности на сжатие, при раскалывании и изгибе половинок кирпича по ГОСТ 8462.

1.3 Прибор может применяться в строительстве при обследовании зданий и сооружений, непосредственно на объектах строительства, в заводских и передвижных лабораториях.

1.4 Рабочие условия эксплуатации: диапазон температур окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 40 °С, относительная влажность воздуха при плюс 25 °С и ниже без конденсации влаги до 90 %, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

1.5 Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ Р 52931.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольшая предельная нагрузка, кН - модификация МИП-25Э - модификация МИП-50Э	300 550
Наименьшая предельная нагрузка, кН	10
Диапазон измерений силы, кН - модификация МИП-25Э - модификация МИП-50Э	от 50 до 250 от 50 до 500
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения силы, %	$\pm 1,0$
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения силы при отклонении температуры окружающей среды, отличной от 20 °С, на каждые 10 °С в пределах рабочего диапазона температур, %	$\pm 0,5$
Дискретность цифрового отсчетного устройства, кН	0,1
Диапазон регулирования скорости нагружения образца, МПа/с	0,2 - 1,0
Рабочий ход силового поршня, мм, не менее	5
Размеры рабочего пространства (ширина × высота), мм, не более:	130 × 110
Питание от встроенного литиевого источника с напряжением, В	$3,7 \pm 0,5$
Габаритные размеры испытываемых образцов*, не более, мм: - кубов - кернов	□100×100 ∅100×100
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более	360×230×430
Масса, кг, не более	45
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	6000
Полный средний срок службы, лет, не менее	10

---

\* Минимальная высота образца без приспособлений должна быть не менее 60 мм. Образцы меньшей высоты должны устанавливаться на дополнительные пластины.

### 3 СОСТАВ ПРИБОРА

Гидравлический пресс со встроенным электронным блоком.

### 4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

#### 4.1 Принцип работы

Принцип работы прибора основан на измерении предельной нагрузки  $F_0$ , соответствующей разрушению образца, при испытании его на сжатие. В процессе нагружения образца сжимающая сила  $F$  монотонно возрастает вплоть до разрушения образца, после чего падает до нуля. Электронный блок автоматически фиксирует процесс сжатия образца, запоминает предельную нагрузку в момент разрушения и вычисляет прочность  $R$  материала, МПа (кгс/см<sup>2</sup>), согласно ГОСТ 10180 по формуле:

$$R = \alpha \cdot \frac{F}{A} \cdot K_W \cdot K_{\Pi}, \quad (1)$$

где  $F$  – сила при разрушении образца, Н (кгс);

$A$  – площадь рабочего сечения образца, мм<sup>2</sup> (см<sup>2</sup>);

$\alpha$  – масштабный коэффициент (таблица 1);

$K_W$  – поправочный коэффициент по влажности (таблица 2);

$K_{\Pi}$  – коэффициент перехода или поправочный коэффициент, по умолчанию равен 1,00

Таблица 1 - Значение масштабного коэффициента  $\alpha$

Размер образца	Материал			
	Бетон		Пенобетон <400 кг/м <sup>3</sup>	Пенобетон ≥400 кг/м <sup>3</sup>
	тяжелый	легкий		
Куб 70 мм	0,85	0,85	1,00	0,9
Керн 70 мм	1,00	1,00	1,00	0,9
Куб 100 мм	0,95	0,95	1,00	0,95
Керн 100 мм	1,00	1,00	1,00	0,95
Куб 150 мм	1,00	1,00	1,00	1,00
Произвольный	1,00	1,00	1,00	1,00

Таблица 2 - Значение масштабного коэффициента  $K_w$  (только для пенобетона)

Влажность пенобетона по массе в момент испытания $W$ , %	Поправочный коэффициент $K_w$	Влажность пенобетона по массе в момент испытания $W$ , %	Поправочный коэффициент, $K_w$
0	0,8	15	1,05
5	0,9	20	1,10
10	1,0	25 и более	1,15

Внутри границ обозначенных диапазонов влажности  $W$  поправочный коэффициент  $K_w$  вычисляется с помощью линейной интерполяции.

При испытании на сжатие образцов-цилиндров произвольного размера коэффициент перехода  $K_{п}$  при определении прочности бетона можно найти согласно ГОСТ 28570 из формулы:

$$R = \alpha \cdot \frac{F}{A} \cdot \eta_1 = \frac{F}{A} \cdot K_{п}, \quad (2)$$

где  $\alpha$  и  $\eta_1$  - коэффициенты из таблицы 3 и 4 соответственно.

Таблица 3 - Значение масштабного коэффициента  $\alpha$  для образцов-цилиндров

$\frac{F}{A} \eta_1$ , МПа	Коэффициент $\alpha$ при испытаниях на сжатие цилиндров диаметром, мм			
	50 ± 6	63 ± 6	80 ± 10	более 90
<15	1,10	1,06	1,02	1,0
>15 <25	1,07	1,04	1,01	1,0
>25 <35	1,03	1,01	1,0	1,0
>35 <45	0,96	0,97	0,99	1,0
>45 <55	0,88	0,92	0,97	1,0
>55	0,80	0,83	0,95	1,0

Таблица 4 - Значение масштабного коэффициента  $\eta_1$  для образцов-цилиндров

Отношение высоты к диаметру цилиндра						
$\frac{h}{d}$	0,85 ÷ 0,94	0,95 ÷ 1,04	1,05 ÷ 1,14	1,15 ÷ 1,24	1,25 ÷ 1,34	1,35 ÷ 1,44
$\eta_1$	0,96	1,00	1,04	1,08	1,10	1,12
$\frac{h}{d}$	1,45 ÷ 1,54	1,55 ÷ 1,64	1,65 ÷ 1,74	1,75 ÷ 1,84	1,85 ÷ 1,94	1,95 ÷ 2,0
$\eta_1$	1,13	1,14	1,16	1,18	1,19	1,20

## 4.2 Устройство

Прибор (рис. 1) состоит из гидравлического пресса **1** и встроенного в корпус гидравлического пресса электронного блока **2**.



Рисунок 1 – Общий вид приборов модификаций МИП-25Р и МИП-50Р

В состав гидравлического пресса входят три основных силовых элемента: корпус силовозбудителя **3**, разъемный каркас **4**, изготовленный из двух половин толстостенной трубы, и опорный диск **5**.

В корпусе силовозбудителя размещены два приводных и силовой (рабочий) гидроцилиндры (на рисунке не показаны). Поршни приводных гидроцилиндров приводятся в действие вращением рукоятки **6**.

В центре опорного диска расположен регулировочный винт **7** с горизонтально закрепленной нижней плитой **8**, на которую устанавливается образец. На силовом (рабочем) поршне через шаровую опору закреплена верхняя плита **9**, которая при нагружении обжимает образец сверху.

На нижнем торце каркаса **4** располагаются четыре отверстия **10** с резьбой М10, предназначенные для закрепления прибора на жестком основании.



Электронный блок **2** расположен на лицевой стороне корпуса силовозбудителя **3** и оснащен 9-ти кнопочной клавиатурой и графическим дисплеем. На верхнем торце электронного блока находится USB-разъем **11**, через который происходит заряд аккумулятора и подключение к компьютеру. В корпусе электронного блока находится встроенный литиевый источник питания (извлечение и замена литиевой батареи потребителем не допускается).

Перемещение пресса на близкие расстояния осуществляется путем перевозки на тележке, либо переноской двумя людьми на стальной трубе  $\varnothing 20$  мм, продетой через два рым-болта **12**.

### **ВНИМАНИЕ!**

Гидравлическая система прибора оснащена конечными выключателями прямого (сжатие) и обратного (разгрузка) хода. При срабатывании одного из них на дисплее прибора будет появляться текстовое предупреждение, сопровождаемое звуковым сигналом. Предупреждение будет индицироваться на дисплее до тех пор, пока не будут выполнены рекомендуемые действия.



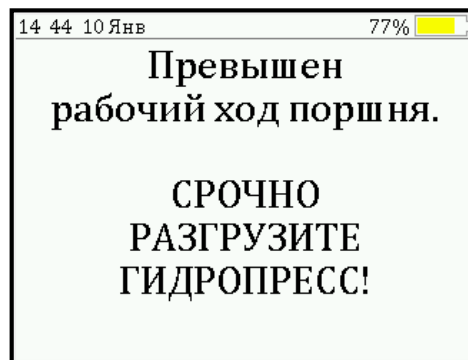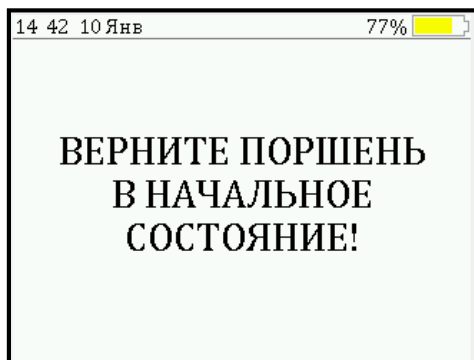


### 4.3 Клавиатура

	- Включение и выключение прибора
	- Перевод прибора в режим измерения прочности. - Просмотр архива данных.
	- Вход в главное меню из режима измерения. - Вход и выход из пунктов главного меню и подменю.
	- Кнопка-модификатор функций кнопок  и  при последовательном, с удержанием, нажатии кнопок  +  (п. 4.5),  +  (п. 6.5.6)
	- Выбор строки меню.
	- Установки значений параметров. - Просмотр памяти результатов по датам.
	-  остановка мотор-редуктора в режиме измерения и калибровки.
	- Управление курсором (мигающий знак, цифра и т.п.) в режиме установки параметров работы.
	- Просмотр памяти результатов по номерам. - Запуск и реверс мотор-редуктора в режиме измерения и калибровки.
	- Сброс устанавливаемых параметров в начальное состояние. - Удаление ненужных результатов в режиме измерения и просмотр архива. - Быстрый переход курсора между верхним и нижним пунктами меню.


## 4.4 Система меню прибора

### 4.4.1 Главное меню

После включения питания электронного блока прибора на дисплее кратковременно появляется информация о названии прибора и напряжении внутреннего источника питания.

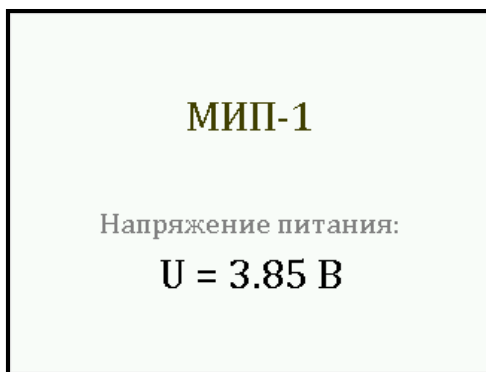

Далее прибор переключается в **главное меню**.

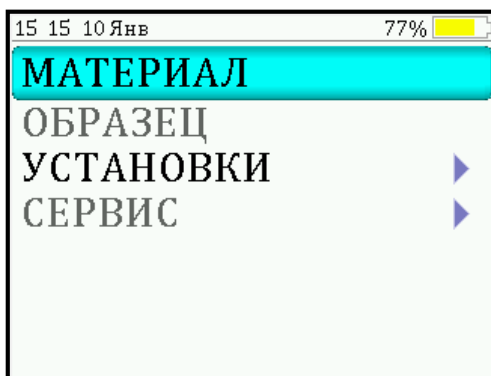

В верхней строке экрана, в зависимости от вида меню, будут индцироваться текущее время, дата, иконка USB-соединения при подключении прибора к компьютеру и индикация уровня заряда в процентах.

Для перехода к работе с нужным пунктом меню необходимо выбрать его кнопкой  $\uparrow$  или  $\downarrow$  и нажать кнопку  $F$ .

Быстрый переход курсора между верхним и нижним пунктами меню осуществляется кнопкой  $C$ .

**Важно:** Выход из любого пункта меню с сохранением результата выбора осуществляется повторным нажатием кнопки  $F$ .


### 4.4.2 Пункт главного меню «МАТЕРИАЛ»





Пункт служит для выбора материала образцов, на которых будут производить испытания.

В программе прибора заложены 4 основных вида материала: бетон тяжелый, бетон легкий, пенобетон с плотностью  $<400 \text{ кг/м}^3$ , пенобетон с плотностью  $>400 \text{ кг/м}^3$  и 4 программируемых материала: «Без имени-1», ... , «Без имени-4».

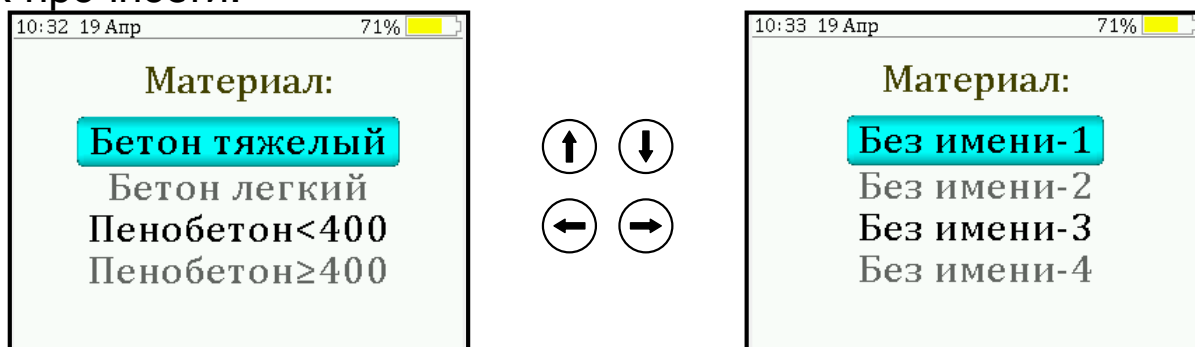Названия программируемых материалов могут быть изменены пользователем с помощью специальной сервисной компьютерной программы (см. Приложение А), при этом строчка «Без имени» в соответствующем пункте меню заменяется на новое название материала.

Для основных материалов в программе прибора присутствуют поправочные коэффициенты на размеры и влажность образцов (таблицы 1 и 2), которые используются при вычислении прочности по формуле (1), программируемые материалы позволяют пользователю самостоятельно подобрать значение коэффициента  $K_p$  для специфических материалов при определении их прочности.




Кнопкой  или  можно выбрать требуемый основной материал. Кнопкой  или  можно сменить экран и перейти к выбору программируемых материалов.

#### 4.4.3 Пункт главного меню «ОБРАЗЕЦ»

Пункт позволяет выбрать либо стандартный образец (куб или керн), либо образец произвольной формы (призма или цилиндр).




При выборе произвольного образца его габаритные размеры можно ввести в прибор с точностью 1мм.

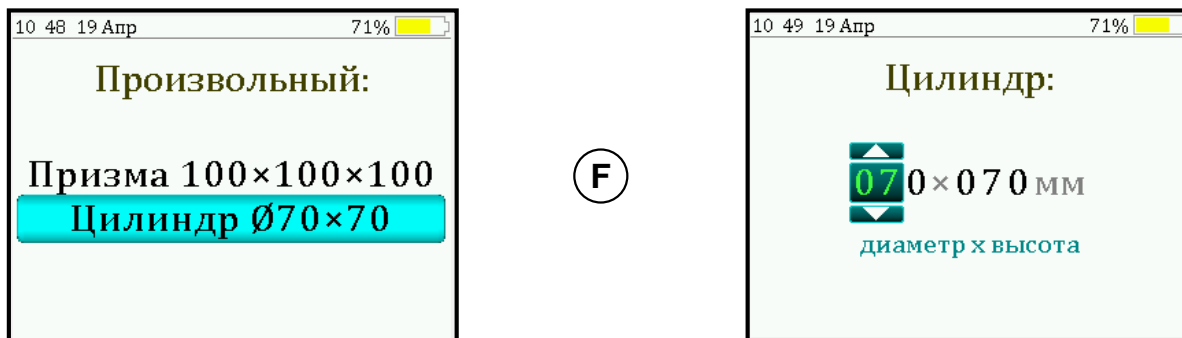

Нажатием кнопок ,  курсор можно перемещать по строке, а установка значений производится кнопками , .

#### 4.4.4 Пункт главного меню «УСТАНОВКИ»

Данный пункт служит для перехода к подменю параметров измерения.

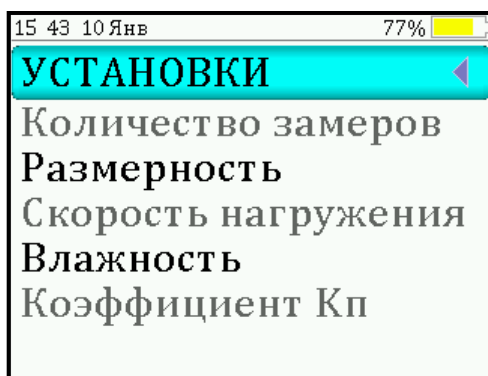

**Пункт подменю «Количество замеров» меню «УСТАНОВКИ»** позволяет установить количество измерений в серии (от 1 до 6).

Вычисление среднего значения прочности при проведении серии измерений производится прибором автоматически согласно требованиям ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570.

**Пункт подменю «Размерность» меню «УСТАНОВКИ»** предоставляет возможность выбора индикации размерности прочности в МПа или кг/см<sup>2</sup>.


**Пункт подменю «Скорость нагружения» меню «УСТАНОВКИ»** предназначен для установки предельных значений графического индикатора скорости нагружения, указывающих минимально и максимально допустимые скорости нагружения для обеспечения плавного увеличения нагрузки (0,2 до 1,0 МПа/с).

**Пункт подменю «Влажность» меню «УСТАНОВКИ»** позволяет указать влажность **W** по массе в момент испытания пенобетона для учета поправочного коэффициента **K<sub>w</sub>** (таблица 2) при вычислении прочности по формуле (1).

**Пункт подменю «Коэффициент K<sub>п</sub>» меню «УСТАНОВКИ»** предоставляет возможность пользователю, при необходимости, внести значение поправочного коэффициента для корректировки результата.


#### 4.4.5 Пункт главного меню «СЕРВИС»

Пункт позволяет через соответствующие подпункты:

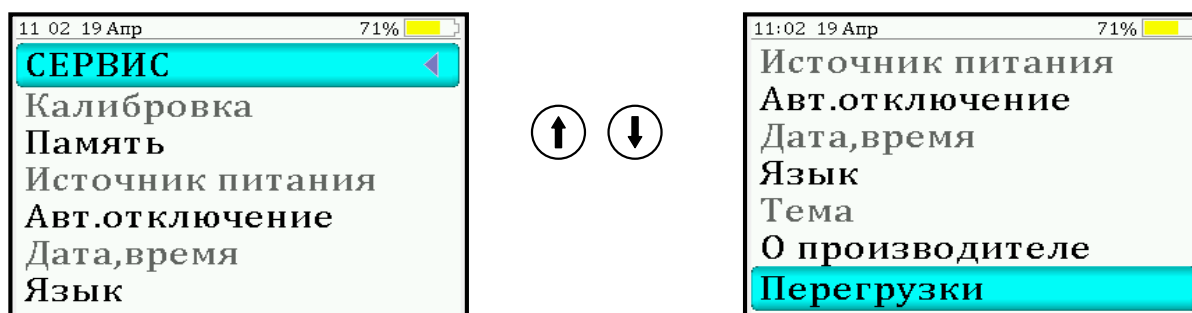

- контролировать нагрузку, создаваемую гидропрессом при проведении поверки прибора (**подменю «Калибровка» меню «СЕРВИС»**);

- просматривать информацию о ресурсах памяти (общее, занятое и свободное количество ячеек) и полностью очищать её от ранее сохраненных результатов (**подменю «Память» меню «СЕРВИС»**);

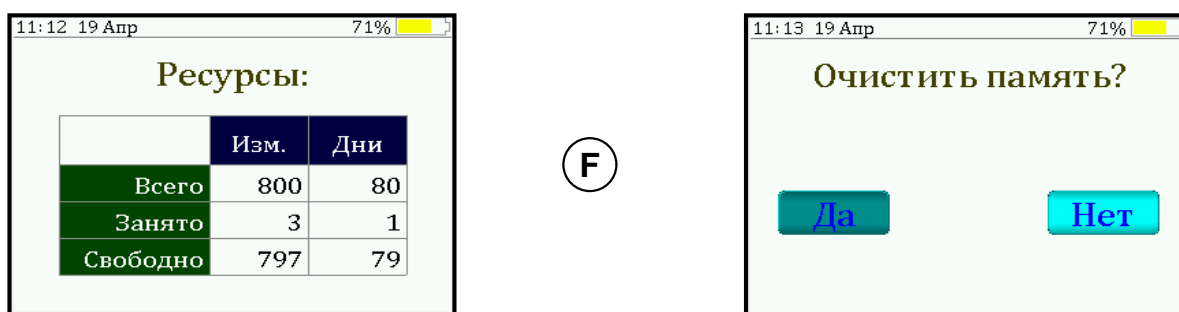





- просматривать информацию о напряжении источника питания (**подменю «Источник питания» меню «СЕРВИС»**);

- задавать интервал времени (от 5 до 30 мин), по истечении которого прибор самостоятельно отключится, если пользователь забыл его выключить (**подменю «Авт.отключение» меню «СЕРВИС»**);

- устанавливать или корректировать дату и время (**подменю «Дата, время» меню «СЕРВИС»**);
- выбирать русский или английский язык отображения информации на дисплее прибора (**подменю «Язык»/ «Language» меню «СЕРВИС»**);
- изменить тему цветовой гаммы дисплея для удобства работы в различных условиях освещенности (**подменю «Тема» меню «СЕРВИС»**);
- просмотреть общие краткие сведения о производителе прибора (**подменю «О производителе» меню «СЕРВИС»**);
- выяснить, какие перегрузки по предельному усилию испытывал прибор (**подменю «Перегрузки» меню «СЕРВИС»**).

#### 4.5 Команда быстрой проверки коэффициентов

Данная команда (последовательное, с удержанием, нажатие кнопок  + ) позволяет оператору, находясь в главном меню прибора, моментально определить значения установленных коэффициентов  $\alpha$ ,  $K_w$  и  $K_{п}$ , входящих в формулу 1, для вычисления прочности  $R$ .

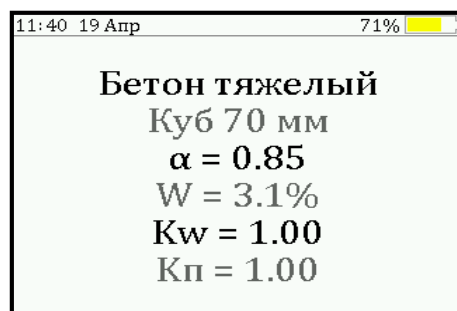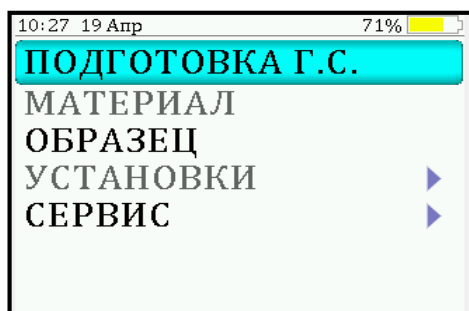

#### 4.6 Режим измерений

Режим измерения активируется нажатием кнопки  из любого пункта меню.

В режиме измерения на дисплее отражается следующая информация (рис. 2): материал образца, габаритные размеры образца, номер измерения за текущий день, номер измерения в текущей серии. В центральной части дисплея индицируются предельное либо максимально достигнутое значение сжимающей нагрузки, текущее значение силы, прочность, соответствующая предельной нагрузке в момент разрушения образца, класс прочности.

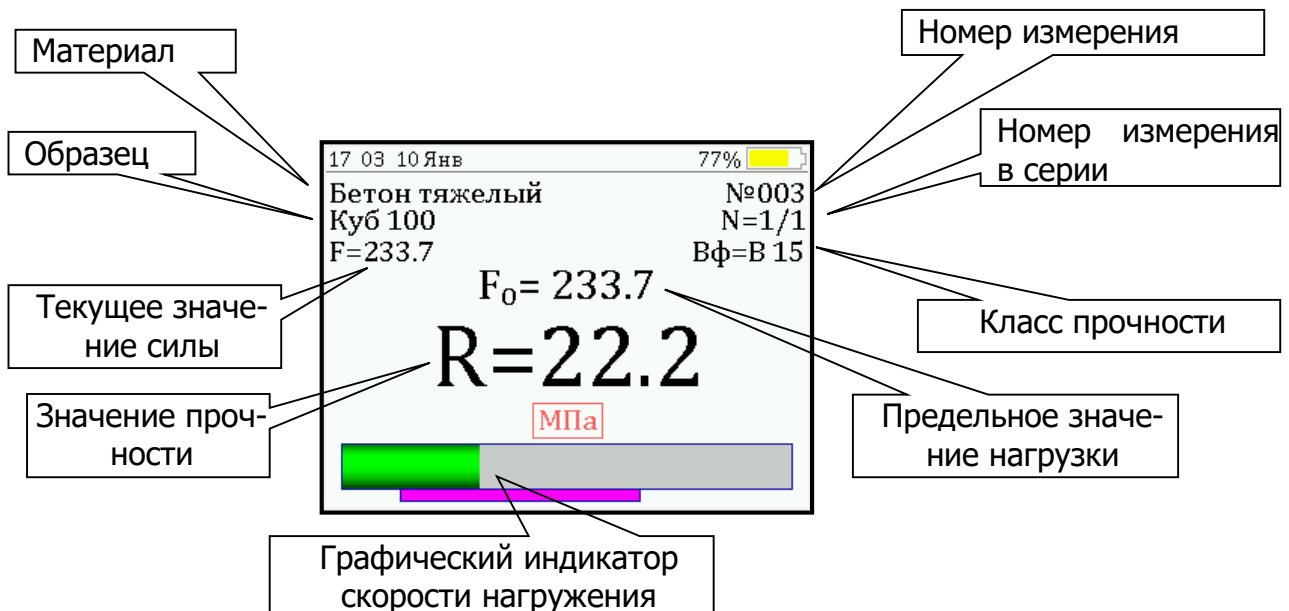


Рисунок 2 – Экран дисплея в режиме «Измерение»

В нижней части дисплея расположен графический индикатор скорости нагружения, на котором сиреневым полем выделен диапазон рекомендуемых скоростей нагружения.

## 4.7 Память результатов

4.7.1 Прибор оснащен памятью для долговременного хранения результатов 800 серий измерений и условий их выполнения, которые заносятся в память подряд, начиная с 1 номера для каждой даты календаря.

4.7.2 Каждый результат серии содержит до 6 результатов единичных измерений, значение прочности, предельное значение нагрузки в момент разрушения, значение скорости нагружения, а также условия выполнения измерений (материал, размеры образца, значения поправочных коэффициентов, номер, дату и время получения результата).

4.7.3 Результаты можно просматривать на дисплее прибора. Вход в режим просмотра архива осуществляется из режима измерений нажатием кнопки  $\uparrow$ . Далее просмотр может производиться последовательно, как по номерам - кнопками  $\leftarrow$  и  $\rightarrow$ , так и по датам - кнопками  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ .

При входе в режим просмотра первоначально появляется результат, затем, используя кнопки  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$  и  $\textcircled{F}$ , можно просмотреть результаты единичных измерений, составляющих серию:

10:04 20 Апр	71%
Бетон тяжелый Куб 70	№001 N=6/6 Вф=В 15
$\varepsilon = 8.1\%$	
$\bar{R} = 24.5$	
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">МПа</span>	
09:59:42 20 Апр 2016	

$\textcircled{F}$

10 16 20 Апр	71%	
№	F,кН	R,МПа
1	137.2	23.8
2	142.2	24.7
3	144.8	25.1
4	134.6	23.4
5	152.4	26.4
6	134.6	23.4

$\rightarrow$

$\leftarrow$

10:26 20 Апр	71%	
№	Vr,МПа/с	Вф
1	21.41	В 15
2	1.47	В 15
3	1.66	В 15
4	1.63	В 15
5	1.97	В 20
6	1.77	В 15

$\rightarrow$

$\leftarrow$

$\rightarrow$

$\leftarrow$

10 27 20 Апр	71%
Бетон тяжелый Куб 70 мм	
$\alpha = 0.85$	
$W = 3.1\%$	
$K_w = 1.00$	
$K_{п} = 1.00$	

4.7.4 При полном заполнении памяти прибор автоматически удаляет самый старый результат и заменяет его новым, работая, таким образом, в режиме максимального объема памяти.

При необходимости можно удалить все результаты, используя пункт меню «Память».

4.7.5 Из любого просматриваемого результата можно выйти в режим измерения нажатием кнопки  $\textcircled{M}$ , а далее, нажатием кнопки  $\textcircled{F}$ , выйти в главное меню.

4.7.6 Любой результат можно удалить нажатием кнопки  $\textcircled{C}$ .

## 5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К работе с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при механических испытаниях строительных материалов и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

5.2 При работе прибора от встроенного литиевого источника питания требования к электробезопасности не предъявляются.



5.3 Входящее в комплект зарядное устройство по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75. Сопротивление изоляции не менее 2 МОм.

5.4 Прибор не содержит компонентов, опасных для жизни и здоровья людей.

5.5 При испытании хрупких материалов рабочую зону прибора необходимо закрывать защитными шторками, чтобы не допустить разлетания осколков.

## **6 ПОРЯДОК РАБОТЫ**

### **6.1 Подготовка прибора к измерению**

6.1.1 Установить пресс на жесткое горизонтальное основание и закрепить четырьмя болтами М10, используя отверстия **10** (рис. 1).

6.1.2 Разгрузить пресс, вращая рукоятку **6** (рис. 1) против часовой стрелки, до момента появления при вращении возрастающей силы сопротивления.

6.1.3 Опустить вниз, до упора, нижнюю плиту **8** (рис. 1), вращая регулировочный винт **7** (рис. 1) по часовой стрелке.

6.1.4 Поместить образец в рабочую зону строго в центре, ориентируясь на габариты и разметку нижней плиты.

6.1.5 Придерживая рукой нижнюю плиту **8** (рис. 1) и вращая регулировочный винт **7** (рис. 1) против часовой стрелки, поднять образец вверх до легкого контакта с верхней плитой **9** (рис. 1).

### **6.2 Подготовка к работе и включение**

6.2.1 Включить питание прибора нажатием кнопки  на электронном блоке.

6.2.2 Дождаться окончания диагностики. Если индицируется сообщение о необходимости заряда батареи или информация на дисплее отсутствует, следует зарядить аккумулятор в соответствии с п. 7.3.

### **6.3 Установка параметров**

Перед началом эксплуатации прибора и проведением измерений требуется выполнить установку параметров работы, для

этого оператор должен выбрать указанные ниже пункты меню и провести соответствующие действия.

6.3.1 Установить материал, из которого изготовлен испытуемый образец (пункт меню «**МАТЕРИАЛ**»).

6.3.2 Войти в пункт меню «**ОБРАЗЕЦ**» и установить габаритные размеры образца.

6.3.3 Войти в пункт меню «**УСТАНОВКИ**»:

- установить количество измерений в серии, если будут испытываться несколько образцов из одной партии;

- установить значение влажности **W** по массе для пенобетонных образцов;

- при необходимости установить значение поправочного коэффициента **K<sub>п</sub>**.

## 6.4 Подготовка образцов

Подготовка и отбор образцов на испытания проводятся согласно требованиям ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570.

## 6.5 Проведение измерений

После выполнения подготовительных операций (п. 6.4) можно приступить к измерениям.

6.5.1 Нажать кнопку **(M)** – прибор из главного меню перейдет в режим измерений и будет находиться в ожидании нагружения.



6.5.2 Начать процесс нагружения равномерным вращением рукоятки привода **6** (рис. 1) и при достижении порогового усилия нагрузки (10 кН) на дисплее появится индикация увеличения сжимающей нагрузки **F**.



Подбором темпа вращения рукоятки привода **6** (рис. 1) добиться требуемой скорости нагружения в заданных сиреневым полем пределах (0,2 – 1,0 МПа/с) и довести нагружение пресса до контрольного значения нагрузки или до разрушения образца.



После полной разгрузки пресса на дисплее появится результат: сила  $F_0$ , прочность  $R$ , а также, время и дата проведения испытания.

6.5.3 В приборе предусмотрена защита от перегрузки по усилию, поэтому при достижении нагрузки превышающей значение верхнего предела измерений (250 + 10) кН для модификаций МИП-25Р и (500 + 10) кН для модификаций МИП-50Р, прибор покажет следующее сообщение.



Необходимо разгрузить пресс, вращая рукоятку привода **6** (рис. 1) против часовой стрелки.

6.5.4 Если для оценки прочности требуется выполнить более одного измерения, то следует установить количество замеров в серии через одноименный пункт меню и выполнить серию измерений (например, серия из 3 замеров, по одному замеру на каждый кубик); при этом на дисплее с помощью кнопок  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$  можно просматривать результаты всех стадий измерений.

09 35 11 Янв		87%	
Бетон тяжелый		№001	
Куб 70		N=6/6	
		Вф=B 7.5	
$\varepsilon=22.2\%$			
<b><math>\bar{R}=11.5</math></b>			
МПа			
09:34:39 11 Янв 2017			

(F)

09 37 11 Янв			87%		
№	F,кН	R,МПа			
1	61.50	10.7			
2	63.96	11.1			
3	71.34	12.4			
4	56.58	9.81			
5	81.18	14.1			
6	63.96	11.1			

$\rightarrow$

$\leftarrow$

$\rightarrow$

$\leftarrow$

09 38 11 Янв			87%		
№	Vr,МПа/с	Вф			
1	0.81	B 7.5			
2	1.49	B 7.5			
3	0.77	B 7.5			
4	1.30	B 7.5			
5	1.16	B 10			
6	0.73	B 7.5			

$\rightarrow$

$\leftarrow$

09:39 11 Янв		87%	
Бетон тяжелый			
Куб 70 мм			
$\alpha = 0.85$			
$W = 1.0\%$			
$K_w = 1.00$			
$K_p = 1.00$			

Получив последний результат серии, можно вычислить среднее значение прочности  $\bar{R}$ , нажав кнопку (M), для фиксации этих результатов в памяти нажать кнопку (↑).

Для досрочного получения средней прочности  $\bar{R}$  (при неполной серии) следует нажать кнопку (⚡), а затем (M) с их одновременным удержанием.

## 6.6 Завершение измерений

6.6.1 Для завершения измерения необходимо полностью разгрузить гидропресс, вращая рукоятку привода **6** (рис. 1) против часовой стрелки.

6.6.2 Выключить прибор.

6.6.3 Вынуть образец. Убрать крупные осколки.

6.6.4 Очистить рабочую зону пресса от мелкой крошки материала с помощью щетки или сжатого воздуха.

## **6.7 Вывод результатов на компьютер**

Прибор оснащен USB-интерфейсом для связи с компьютером. Описание программы связи с компьютером и работа с ней изложены в Приложении А.

## **7 ПОВЕРКА ПРИБОРА**

7.1 Поверку прибора проводят по методике поверки «МП 55-233-2013. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «УНИИМ» (Приложение Б).

7.2 Интервал между поверками – 1 год.

## **8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

8.1 Прибор необходимо содержать в чистоте, оберегать от падений, ударов, вибрации, пыли и сырости. Периодически, не реже одного раза в 6 месяцев, удалять пыль сухой и чистой фланелью и производить визуальный осмотр прибора, уделяя особое внимание качеству подключения внешних связей, отсутствию пыли, грязи и посторонних предметов на его разъеме, дисплее и клавиатуре.

8.2 По завершении измерений прибор необходимо очистить от пыли, грязи, частиц материала и т.п.

8.3 При появлении на дисплее информации о разряде аккумулятора необходимо его зарядить.

Для зарядки аккумулятора необходимо подключить прибор через зарядное устройство с разъемом USB к сети напряжением 220 В или к работающему компьютеру кабелем USB. Зарядка аккумулятора начнется автоматически.

### **Примечания**

1 Для исключения критического разряда батареи при достижении уровня заряда, близкого к критическому, прибор автоматически выключается.

2 Зарядка аккумулятора происходит вне зависимости от включения прибора.

8.4 Для снижения расхода энергии аккумулятора, рекомендуется включать прибор непосредственно перед измерениями и отключать сразу после их выполнения.

8.5 Если прибор не реагирует на кнопку включения питания, следует попытаться зарядить аккумулятор, имея в виду возможную полную или частичную утрату емкости.

8.6 Если в процессе работы прибор перестает реагировать на нажатие кнопок, необходимо нажать кнопку выключения прибора. Прибор должен выключиться не более, чем через 10 секунд. После чего включить прибор снова.

8.7 Прибор является сложным техническим изделием и не подлежит самостоятельному ремонту. При всех видах неисправностей необходимо подробно описать особенности их проявления и обратиться к изготовителю за консультацией.

Отправка прибора в гарантийный ремонт должна производиться с актом о претензиях к его работе.

## **9 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ**

9.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- знак утверждения типа;
- обозначение модификации и исполнения прибора МИП-25Р или МИП-50Р;
- порядковый номер прибора и год выпуска.

9.2 На прибор, прошедший приемо-сдаточные испытания, ставится пломба.

## **10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

10.1 Транспортирование приборов должно проводиться в упакованном виде любым крытым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

10.2 Расстановка и крепление ящиков с приборами в транспортных средствах должны исключать возможность их смещения и ударов друг о друга.

10.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в соответствии с транспортной маркировкой по ГОСТ 14192.

10.4 Упакованные приборы должны храниться в условиях, установленных для группы Л ГОСТ 15150.

10.5 Условия транспортирования приборов должны соответствовать температурным условиям от минус 25 °С до плюс 50 °С.

## 11 УТИЛИЗАЦИЯ

Специальных мер для утилизации материалов и комплектующих элементов, входящих в состав прибора, кроме аккумулятора, не требуется, так как отсутствуют вещества, представляющие опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Аккумулятор утилизируется в установленном порядке.

## 12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов требованиям технических условий. Гарантийный срок – 18 месяцев с момента продажи прибора.

12.2 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить ремонт прибора, если он выйдет из строя.

12.3 Гарантийное обслуживание осуществляется в месте нахождения предприятия-изготовителя. Срок гарантии на изделие увеличивается на время его нахождения в ремонте.

Изделие предъявляется в гарантийный ремонт в полной комплектации, указанной в п. «Комплектность».



**Внимание!** Оборудование для гарантийного ремонта должно быть предоставлено в чистом виде.

12.4 Срок проведения ремонтных работ - 30 рабочих дней с момента получения прибора заводом-изготовителем.

12.5 Срок замены прибора - 30 рабочих дней с момента получения прибора заводом-изготовителем. Замена производится при наличии существенного недостатка (стоимость устранения недостатков равна или превышает 70 % от стоимости товара, проявление недостатка после его устранения).

12.6 Недополученная в связи с неисправностью прибыль, транспортные расходы, а также косвенные расходы и убытки не подлежат возмещению.

12.7 Гарантия не распространяется:

- на литиевый аккумулятор;
- зарядное устройство;

- быстро изнашивающиеся запчасти и комплектующие (соединительные кабели, разъёмы и т.п.);
- расходные материалы (карты памяти и т.п.).

12.8 Гарантийные обязательства теряют силу, если:

- нарушены заводские пломбы;
- прибор подвергался сильным механическим, тепловым или атмосферным воздействиям;
- прибор вышел из строя из-за попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, агрессивных сред, насекомых;
- на приборе удален, стерт, не читается или изменен заводской номер.

12.9 Гарантийный ремонт и организацию периодической проверки осуществляет предприятие-изготовитель ООО «НПП «Интерприбор»: 454080, Челябинск, а/я 12771, бесплатные звонки по России 8-800-775-05-50, тел/факс (351) 729-88-85.

12.10 Представитель ООО «НПП «Интерприбор» в Москве: тел/факс (499) 174-75-13, (495) 988-01-95, тел. моб. +7-495-789-28-50.

### 13 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

	<i>Неисправность</i>	<i>Причина</i>
1	Прибор не включается	Разряжен аккумулятор
2	В режиме измерения при нагружении сила сжатия увеличивается, прочность равна 0.	Проверить значения коэффициентов (см. п. 4.5). Установить $K_n=1,0$



## 14 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол-во
Пресс гидравлический, шт.	1
Зарядное устройство USB (1А), шт.	1
Кабель USB для связи с ПК, шт.	1
Программа связи (USB-флеш), шт	1
Руководство по эксплуатации НКИП.408271.100РЭ, экз.	1
Ящик транспортировочный, шт.	1

## 15 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пресс испытательный мобильный МИП модификации МИП-\_\_\_\_Р зав. №\_\_\_\_ упакован согласно требованиям, предусмотренным в ТУ 4271 - 025-7453096769-2012.

\_\_\_\_\_  
Должность                      \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
личная подпись                      расшифровка подписи

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
число, месяц, год

## 16 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пресс испытательный мобильный МИП модификации МИП-\_\_\_\_Р с ручным приводом нагружения зав. №\_\_\_\_ соответствует требованиям ТУ 4271-025-7453096769-2012 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Дата продажи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись лиц, ответственных за приемку)

## 17 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

По результатам первичной поверки Пресс испытательный мобильный МИП модификации МИП-\_\_\_\_Р зав. № \_\_\_\_\_ признан пригодным и допущен к эксплуатации.

Знак поверки

Поверитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Дата поверки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

### 17.1 Данные о поверках

Дата поверки	Результат поверки	Подпись поверителя

## **18 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем РЭ использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 21153.2-84 Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии.

ГОСТ 26447-85 Породы горные. Метод определения механических свойств глинистых пород при одноосном сжатии.

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобраным из конструкций.

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

### **Программа связи прибора МИП с компьютером**

Программа предназначена для переноса результатов измерений в компьютер, их сохранения, просмотра и выборки из полученного массива, а также печати отобранных результатов в виде таблиц с указанием времени и даты проведения измерений, вида материала, значений прочности, средней прочности и максимального отклонения в серии.

Работа с программой требует обучения персонала или привлечения квалифицированного специалиста.

Минимально необходимые требования к компьютеру:

- Компьютер с аппаратной конфигурацией, соответствующей операционной системе;
- Операционная система Microsoft Windows XP, 7, 8, 10.

#### **Инсталляция программы**

Для установки программы на компьютер нужно вставить USB-флеш-накопитель «Интерприбор» в компьютер, найти папку «Программа связи с ПК», открыть и запустить setup\_mip 11.10.30.exe. Далее, следуя указаниям с экрана, последовательно через нажатия клавиши «Next» провести инсталляцию программы. После установки станут доступными следующие программы:

- *МИП-1.0* – программа переноса данных на ПК.
- *МИП-1.0 (Материалы)* – программирование новых материалов в меню прибора;
- *МИП-1.0 (Снимок с экрана прибора)* – программа, позволяющая делать снимки с дисплея.

При первом подключении прибора к компьютеру операционная система найдёт новое устройство – INTERPRIBOR USB, для которого необходимо установить драйвер USB. На мониторе появится «Мастер нового оборудования». Выберите пункт «Установка из указанного места» и нажмите кнопку «Далее».

В следующем окне отметьте действие: «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах» и выберите пункт «Включить следующее место поиска». В качестве ис-

точника для поиска драйвера, воспользовавшись кнопкой «Обзор», укажите директорию с драйвером USB, который находится в папке **Driver**, вместе с инсталляционной программой setup\_mip 11.10.30.exe на CD-диске. Нажмите кнопку «Далее».

После этого операционная система найдёт драйвер и установит его. В завершение процедуры установки драйвера нажмите кнопку «Готово».


### **Проблемы при установке драйвера**

В современных операционных системах (Windows 8 и более поздние версии) по умолчанию могут быть ограничены права пользователя на установку драйвера, на запись файлов драйвера в системные папки Windows.


Для успешной установки драйвера необходимо, чтобы компьютер был загружен с использованием учетной записи администратора. Если установка драйвера заканчивается сообщением об ошибке, а в диспетчере устройств, при наведении курсора мыши на строку «MIP-1», появляется сообщение о невозможности проверки цифровой подписи драйвера, нужно отключить **обязательную проверку цифровой подписи** драйвера.

Для этого:


- Нажатием комбинации Win+I открыть окно параметров. Затем, удерживая Shift, нажать мышью «Выключение» и «Перезагрузка».

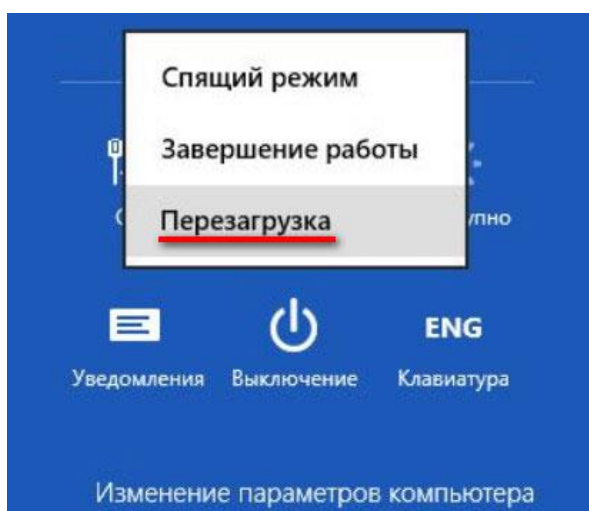


- При перезагрузке появляется меню, в котором нужно выбрать пункт «Диагностика»

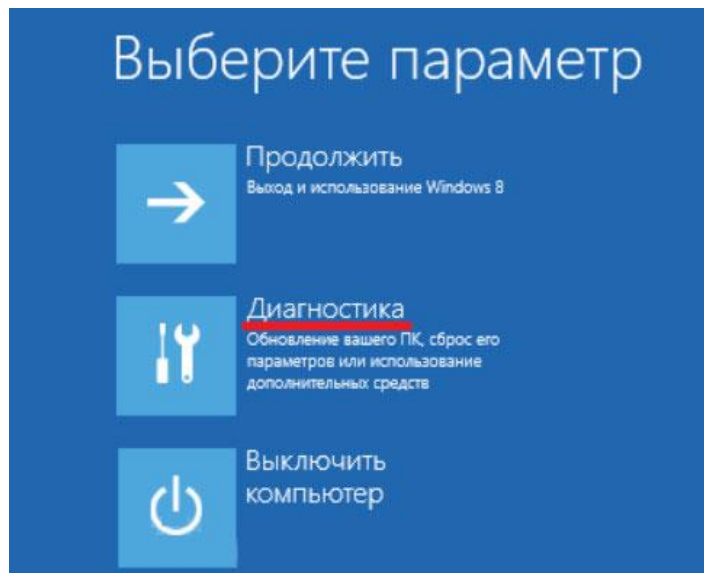


- В меню «Диагностика» выбрать пункт «Дополнительные параметры»

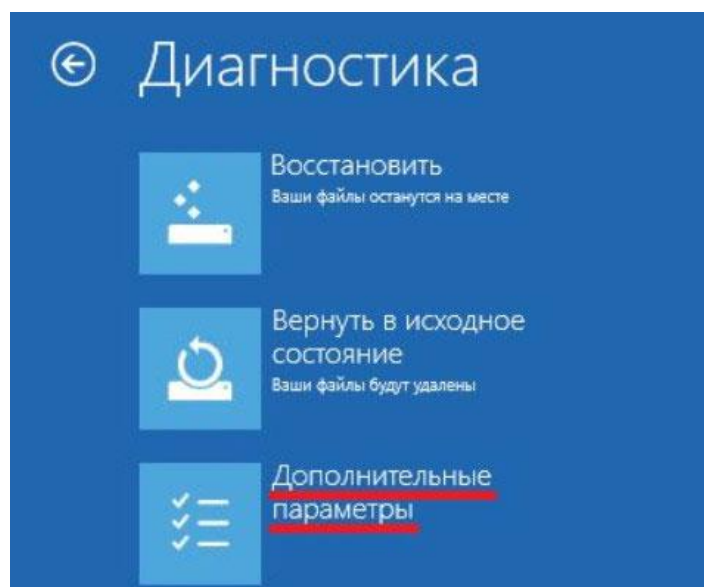


- В меню «Дополнительные параметры» выбрать пункт «Параметры загрузки»

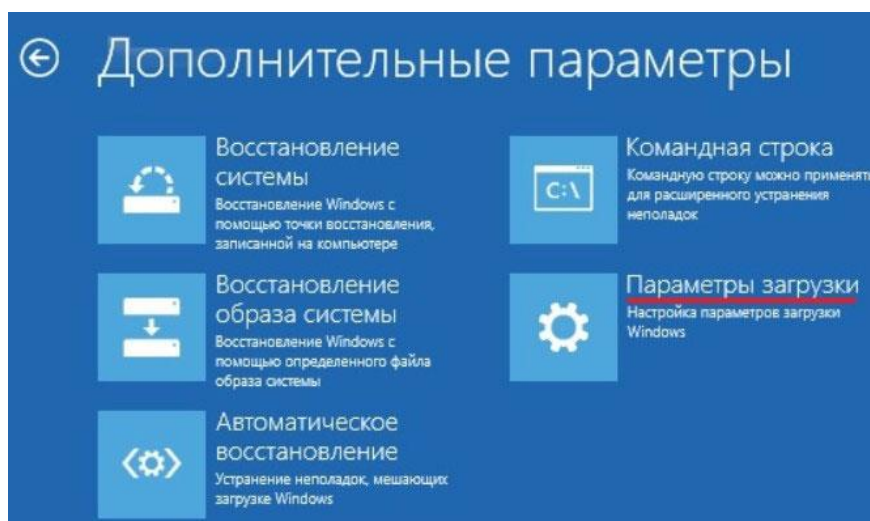

- В окне «Параметры загрузки» нажать кнопку «Перезагрузить»

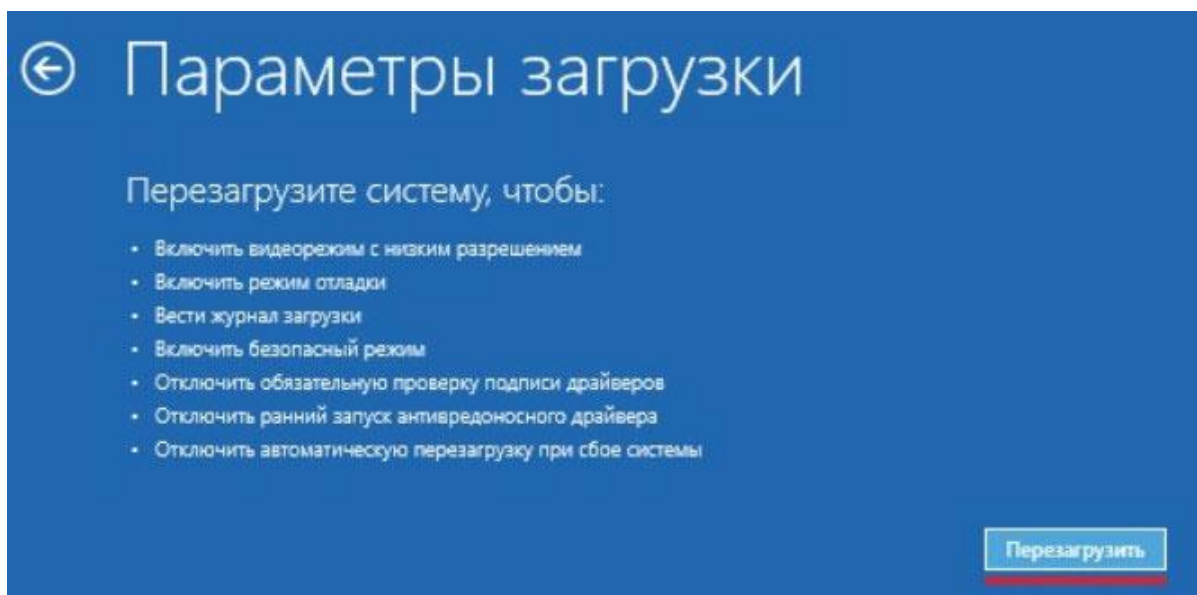


- После перезагрузки должно появиться меню, в котором нужно выбрать пункт «Отключить обязательную проверку подписи драйверов». На приведенном рисунке для этого необходимо нажать клавишу F7.

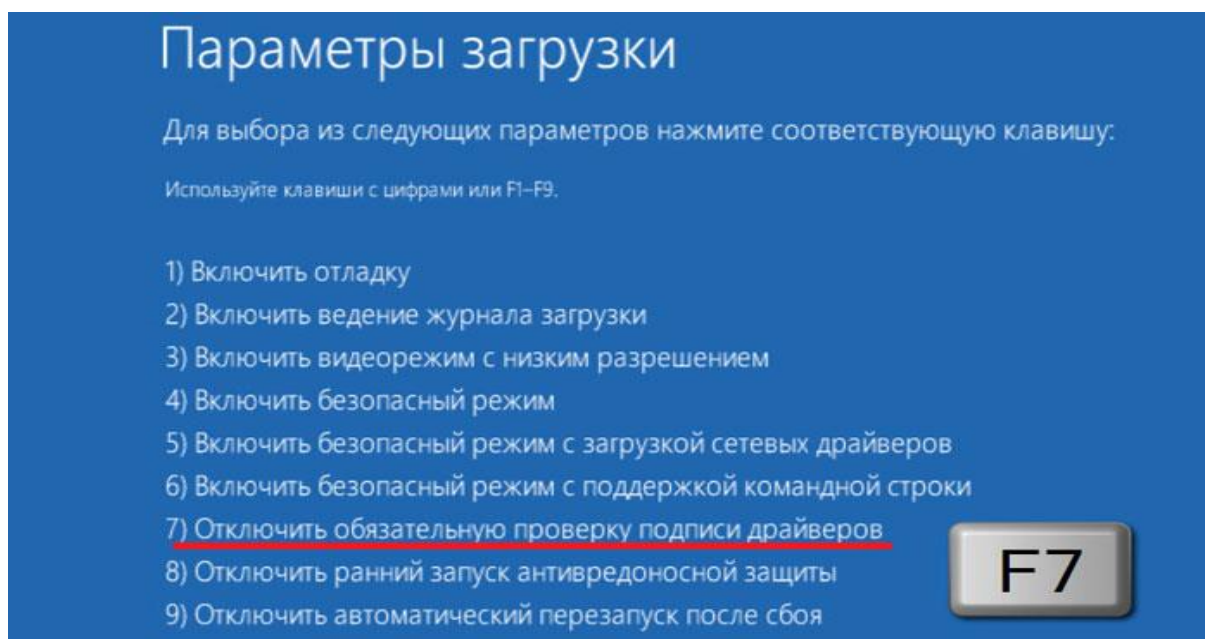

По окончании перезагрузки можно установить драйвер вышеописанным способом.

## Работа с программой МИП-1.0


Вызвать программу «МИП-1.0». На мониторе появится окно программы с системой меню в верхней строке. После этого появится окно с предложением выбрать вариант проекта (открыть существующий, открыть последний или создать новый).

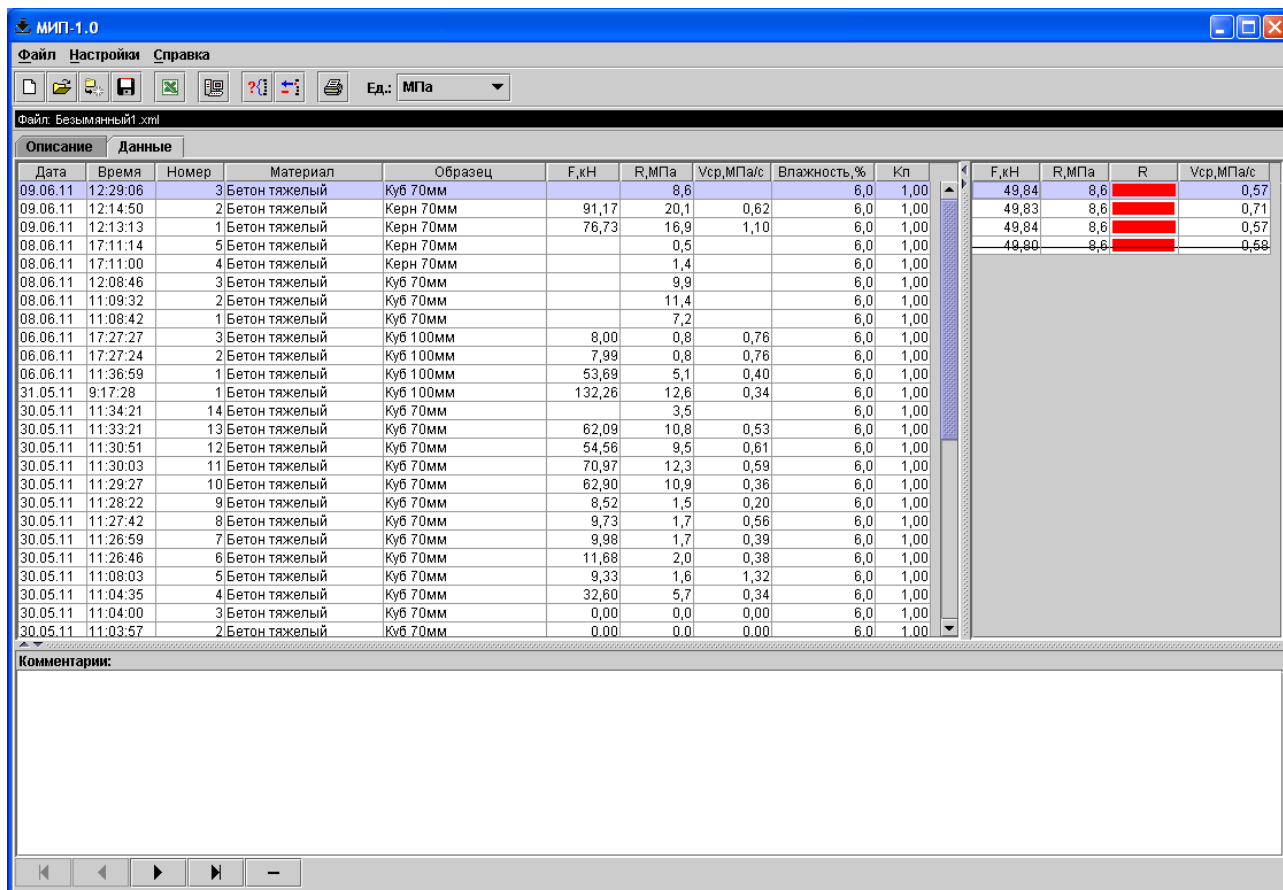


Дата	Время	Номер	Материал	Образец	F, кН	R, МПа	Ср, МПа/с	Влажность, %	Кп	F, кН	R, МПа	R	Ср, МПа/с
09.06.11	12:29:06	3	Бетон тяжелый	Куб 70мм		8,6		6,0	1,00	49,84	8,6		0,57
09.06.11	12:14:50	2	Бетон тяжелый	Керн 70мм	91,17	20,1	0,62	6,0	1,00	49,83	8,6		0,71
09.06.11	12:13:13	1	Бетон тяжелый	Керн 70мм	76,73	16,9	1,10	6,0	1,00	49,84	8,6		0,57
08.06.11	17:11:14	5	Бетон тяжелый	Керн 70мм		0,5		6,0	1,00	49,80	8,6		0,58
08.06.11	17:11:00	4	Бетон тяжелый	Керн 70мм		1,4		6,0	1,00				
08.06.11	12:08:46	3	Бетон тяжелый	Куб 70мм		9,9		6,0	1,00				
08.06.11	11:09:32	2	Бетон тяжелый	Куб 70мм		11,4		6,0	1,00				
08.06.11	11:08:42	1	Бетон тяжелый	Куб 70мм		7,2		6,0	1,00				
06.06.11	17:27:27	3	Бетон тяжелый	Куб 100мм	8,00	0,8	0,76	6,0	1,00				
06.06.11	17:27:24	2	Бетон тяжелый	Куб 100мм	7,99	0,8	0,76	6,0	1,00				
06.06.11	11:36:59	1	Бетон тяжелый	Куб 100мм	53,69	5,1	0,40	6,0	1,00				
31.05.11	9:17:28	1	Бетон тяжелый	Куб 100мм	132,26	12,6	0,34	6,0	1,00				
30.05.11	11:34:21	14	Бетон тяжелый	Куб 70мм		3,5		6,0	1,00				
30.05.11	11:33:21	13	Бетон тяжелый	Куб 70мм	62,09	10,8	0,53	6,0	1,00				
30.05.11	11:30:51	12	Бетон тяжелый	Куб 70мм	54,56	9,5	0,61	6,0	1,00				
30.05.11	11:30:03	11	Бетон тяжелый	Куб 70мм	70,97	12,3	0,59	6,0	1,00				
30.05.11	11:29:27	10	Бетон тяжелый	Куб 70мм	62,90	10,9	0,36	6,0	1,00				
30.05.11	11:28:22	9	Бетон тяжелый	Куб 70мм	8,52	1,5	0,20	6,0	1,00				
30.05.11	11:27:42	8	Бетон тяжелый	Куб 70мм	9,73	1,7	0,56	6,0	1,00				
30.05.11	11:26:59	7	Бетон тяжелый	Куб 70мм	9,98	1,7	0,39	6,0	1,00				
30.05.11	11:26:46	6	Бетон тяжелый	Куб 70мм	11,68	2,0	0,38	6,0	1,00				
30.05.11	11:08:03	5	Бетон тяжелый	Куб 70мм	9,33	1,6	1,32	6,0	1,00				
30.05.11	11:04:35	4	Бетон тяжелый	Куб 70мм	32,60	5,7	0,34	6,0	1,00				
30.05.11	11:04:00	3	Бетон тяжелый	Куб 70мм	0,00	0,0	0,00	6,0	1,00				
30.05.11	11:03:57	2	Бетон тяжелый	Куб 70мм	0,00	0,0	0,00	6,0	1,00				

### Создание нового и открытие существующего проектов

Чтобы считывать данные с прибора, производить распечатку на принтере и т.д. *необходимо первоначально создать новый проект!*

Для этого нажать иконку  - «Новый» или воспользоваться меню «Файл», подменю «Новый». После создания нового проекта станут доступными две закладки (Описание, Данные).

Если проект, с которым вы собираетесь работать, был создан ранее, то для его открытия следует нажать пиктограмму  - «Открыть» или через меню «Файл», подменю «Открыть».



## **ВНИМАНИЕ!**


При установке программы на компьютер с операционной системой в учетной записи пользователя которой ограничены права пользователя на запись файлов пользователя в системные папки Windows, файлы проектов необходимо сохранять в папку, отличную от папки с установленной программой:

C:\Program Files\Interpribor\МИП-1, например в:

X:\Мои документы\Интерприбор\МИП-1.

### **Считывание информации с прибора**

Последовательность действий:

- подключить прибор к компьютеру при помощи USB-кабеля;
- запустить программу и создать новый или открыть существующий проект;
- включить питание прибора;
- нажать иконку  - «Считать с прибора», индикатор будет показывать процесс считывания с прибора;
- после завершения сеанса связи на соответствующих закладке «Данные» появится основная таблица результатов с указанием всех параметров испытаний. В дополнительной таблице, отображающей результаты серии замеров, пользователь может самостоятельно исключить из расчета неверно выполненные измерения.

### **Работа с данными**

Программа позволяет производить выборку требуемых результатов из массива данных (дата, вид материала и т.д.), выводить их на печать или экспортировать в Excel.

### **Работа с программами МИП-1.0 (Материалы)**

Программа *МИП-1.0 (Материалы)* позволяет пользователю запрограммировать в приборе семь новых материалов и четыре новых объекта, а также корректировать их названия.

*Важные замечания:*

- имена объектов не должны превышать 10 символов;
- пустые строки при загрузке названий воспринимаются прибором как имена «Без имени»;
- для корректной работы язык меню прибора должен соответствовать языку загрузки.

**Редакция 2021 08 06**